



土壌汚染調査未実施地点の 写真及び削孔穴の深さの計測結果

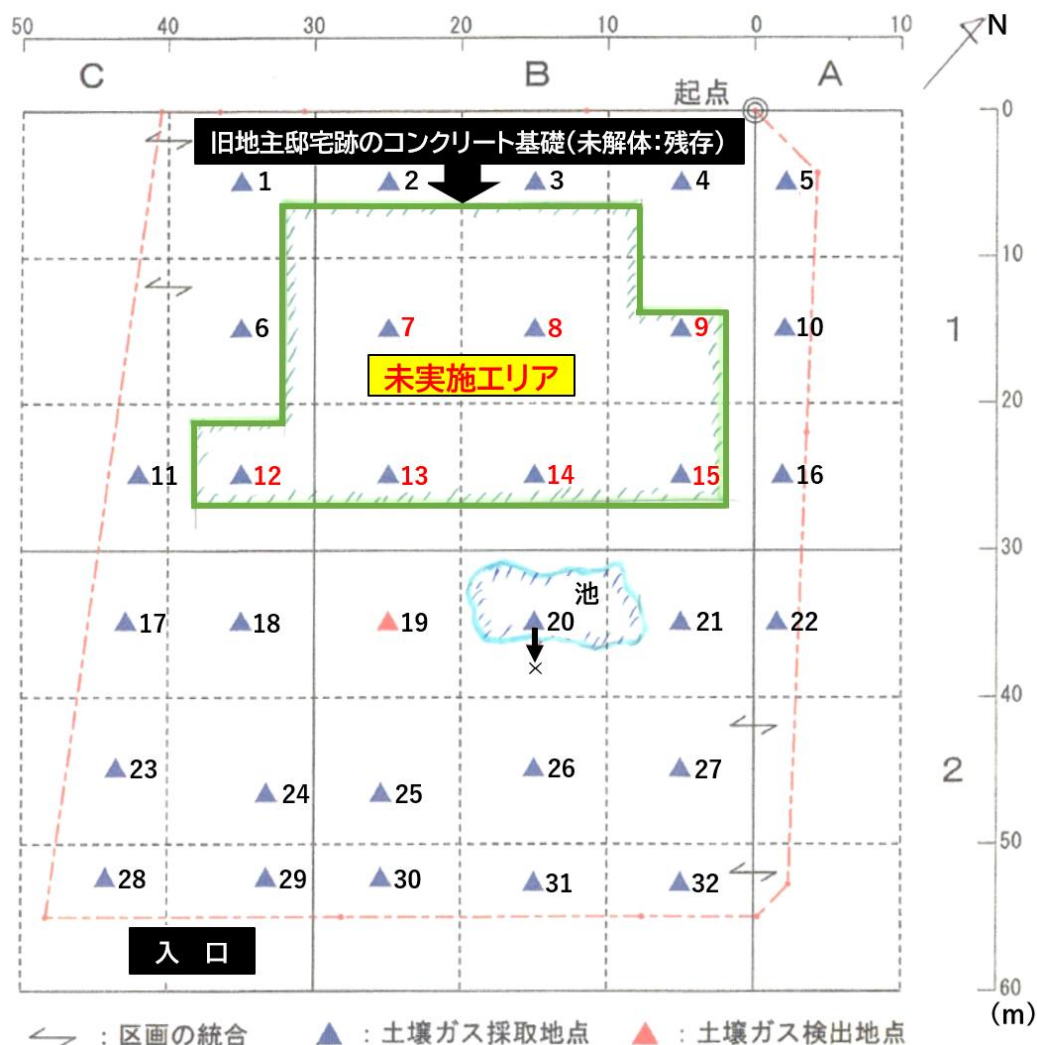

調査日時	令和7年9月19日（金）12:15～12:25
立会者	(株)ユーエスアイ・エンジニアリング担当課長、 近隣住民 3 名、計 4 名
対象エリア	旧地主邸宅跡のコンクリート基礎部分： 上の図のNo. 7、8、9、12、13、14、15の計 7 地点
採取地点の 特定方法	土壌サンプル採取地点のNo.は、コンクリート面に記載 のNo.及び周囲の木杭頂部No.から推定
調査方法	①上記 4 名で削孔穴の深さを確認 ②メジャー先端を削孔穴の底部に押し当て深さを計測 ③写真撮影

対象エリアの削孔状況及び結論

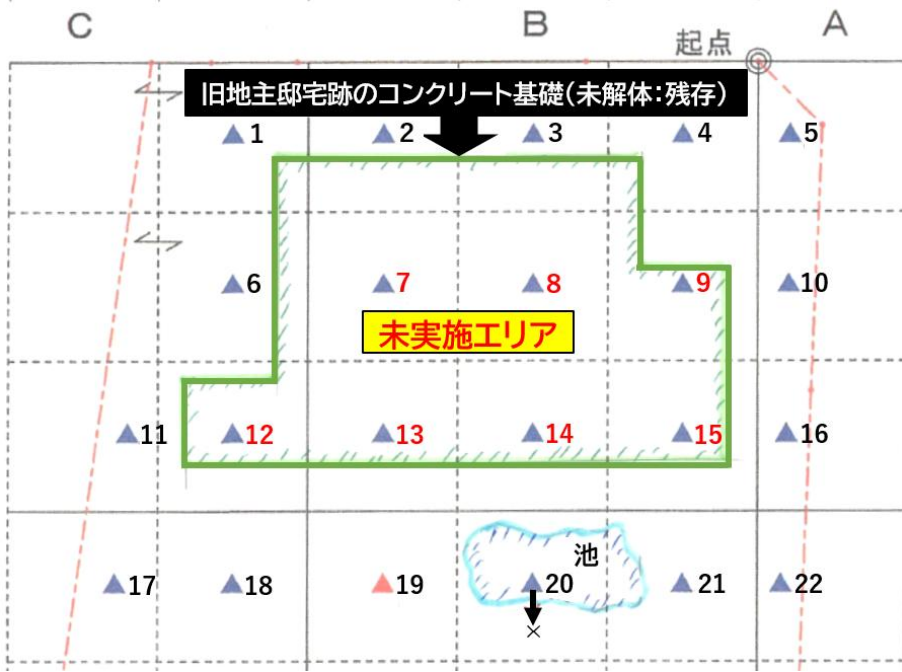

対象（未実施）エリアの削孔状況

地点No.	削孔状況	写真
No.7	削孔穴無し	p.4
No.8	深さ約 5 cm	p.5
No.9	深さ約 4 cm	p.6
No.12	深さ約 1 cm	p.7
No.13	深さ約 2 cm	p.8
No.14	深さ約 6 cm	p.9
No.15	削孔穴無し	p.10


補足事項

- ① 1次調査におけるコンクリート部分の削孔穴の直径2.5cm。
- ② No.20は池であるため、コンクリートのない×の位置（上の図を参照）に回避して削孔・測定した模様。

結論


上記7地点はいずれもコンクリート基礎を貫通しておらず、土の表面にさえ達していないため、**土壌汚染調査が未実施**であることが判明した。

写真：対象エリア全体

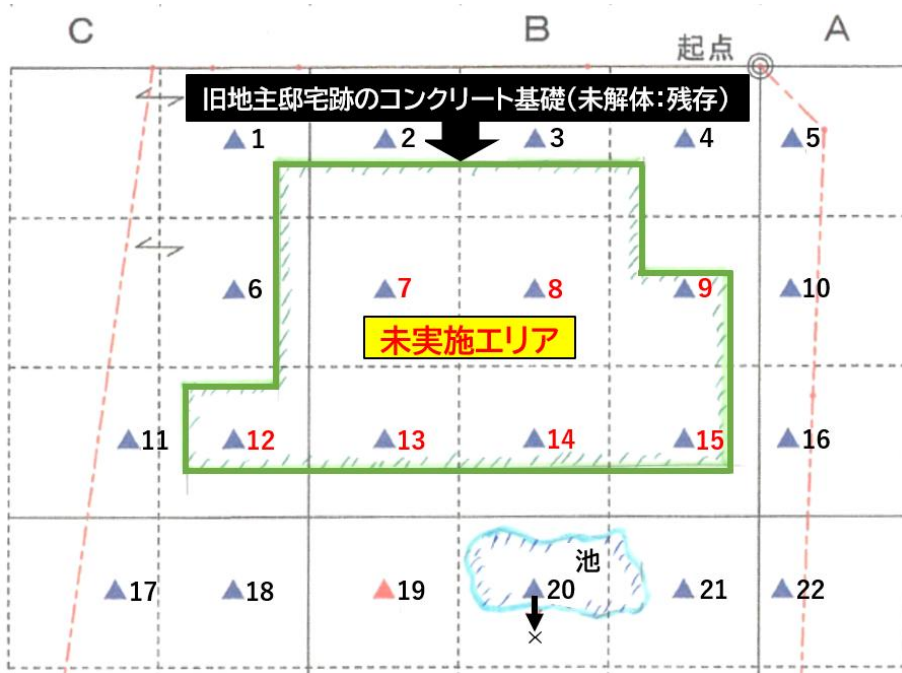


旧地主邸宅跡のコンクリート基礎（未解体：残存）

写真：No.7の削孔状況

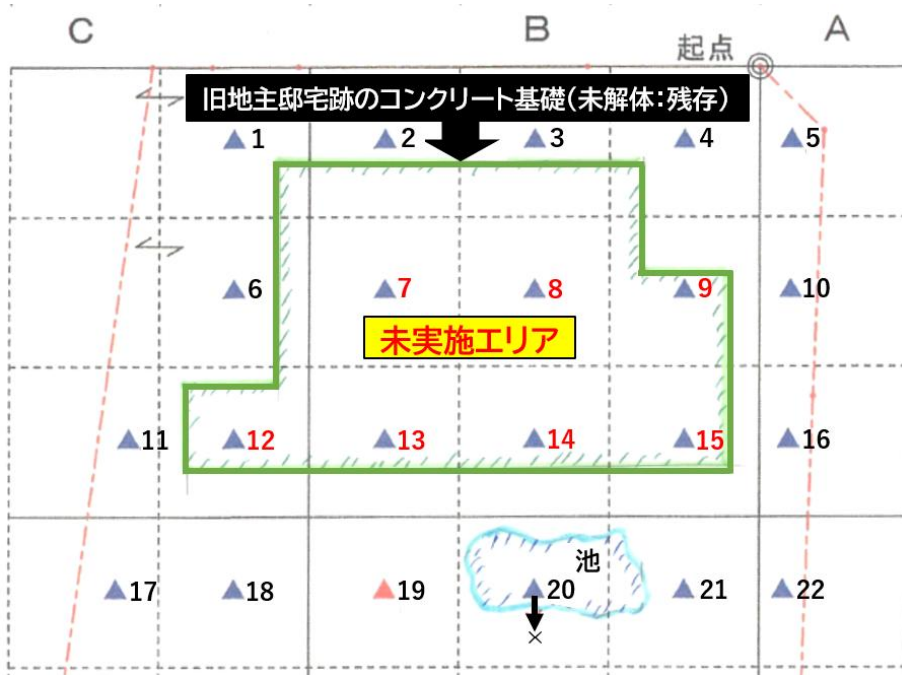


No.7 黄色のマーカ－×印（周辺を青色で円状のマーキング）に削孔穴無し

写真：No.8の削孔状況

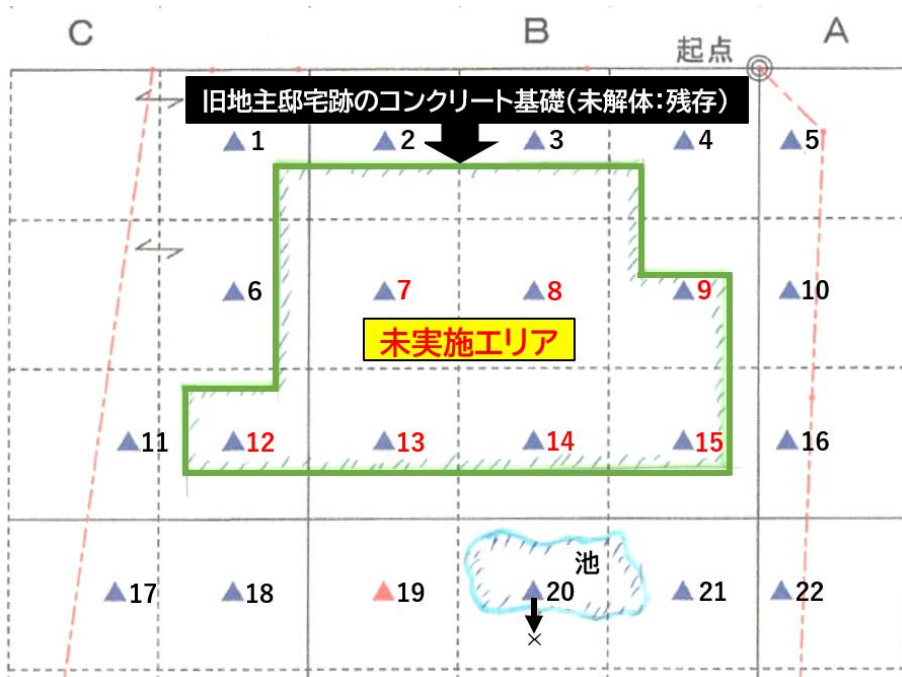


No.8 黄色のマーカー×印（周辺を青色で円状のマーキング）の中心点が、基礎梁上のため、北側のスラブコンクリート部分を削孔：削孔穴の深さは**約5 cm**

写真：No.9の削孔状況

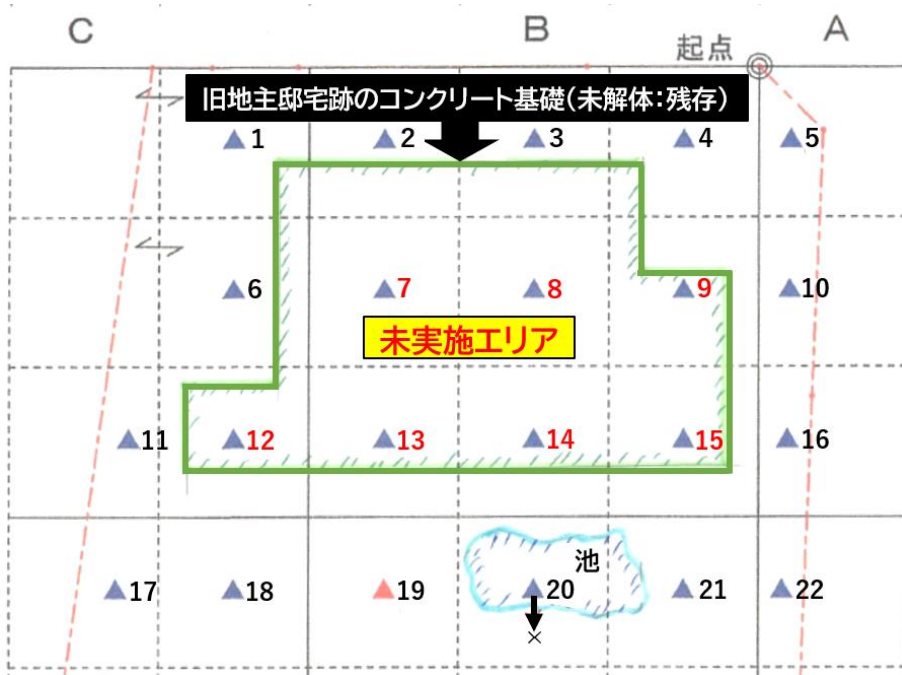


No.9 黄色のマーカ－×印（周辺を青色で円状のマーキング）を削孔：削孔穴の深さは約4 cm

写真：No.12の削孔状況

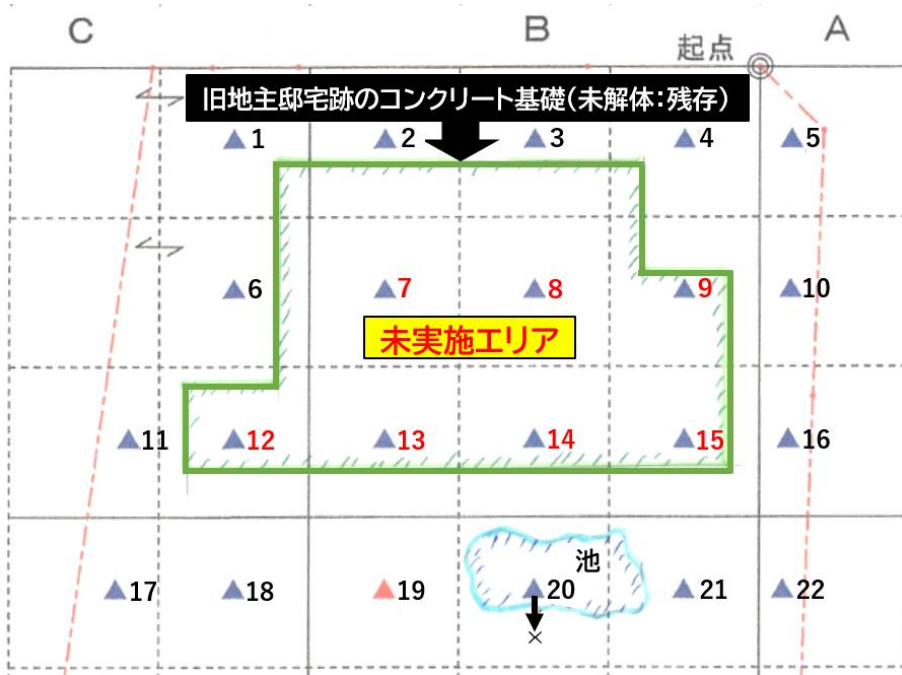


No.12 黄色のマーカー×印（周辺を青色で円状のマーキング）を削孔：削孔穴の深さは約**1 cm**

写真：No.13の削孔状況

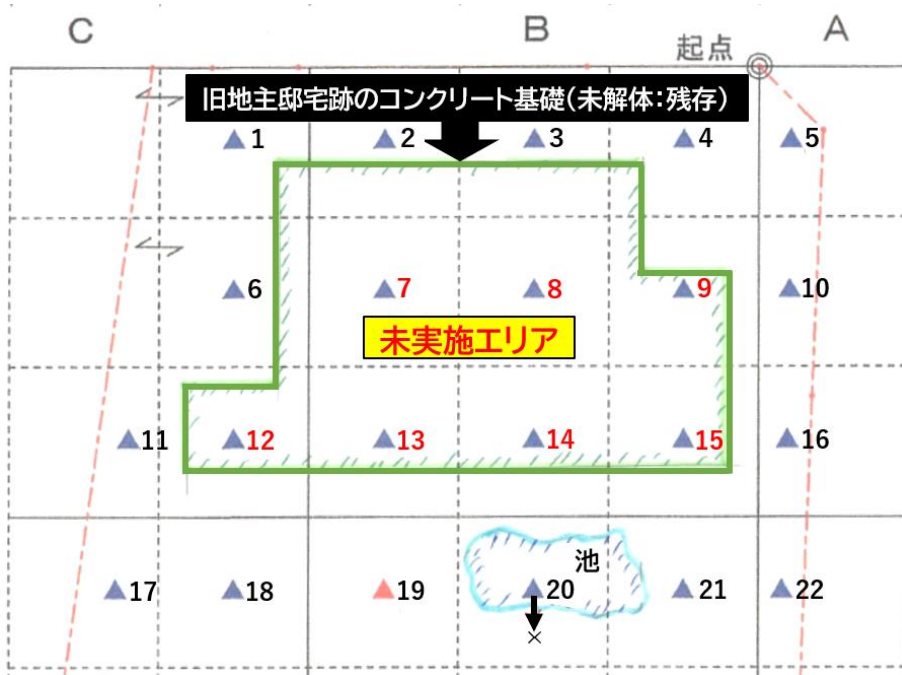


No.13 黄色のマーカー×印（周辺を青色で円状のマーキング）を削孔：削孔穴の深さは**約 2 cm**

写真：No.14の削孔状況

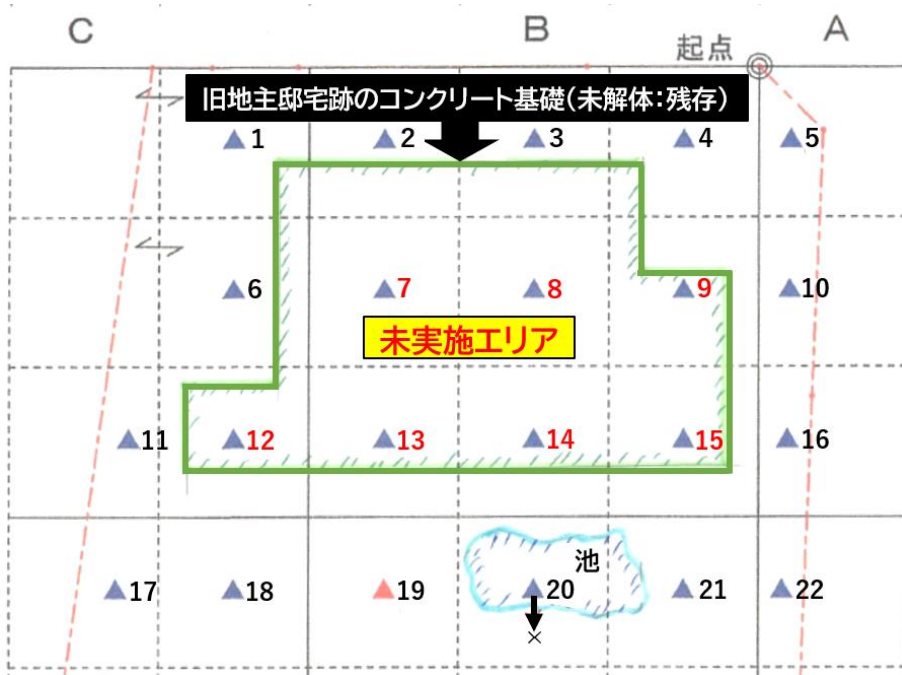

No.14 黄色のマーカー×印（基礎コンクリート上にタイル施工）を削孔：削孔穴の深さは約**6 cm**

写真：No.15の削孔状況

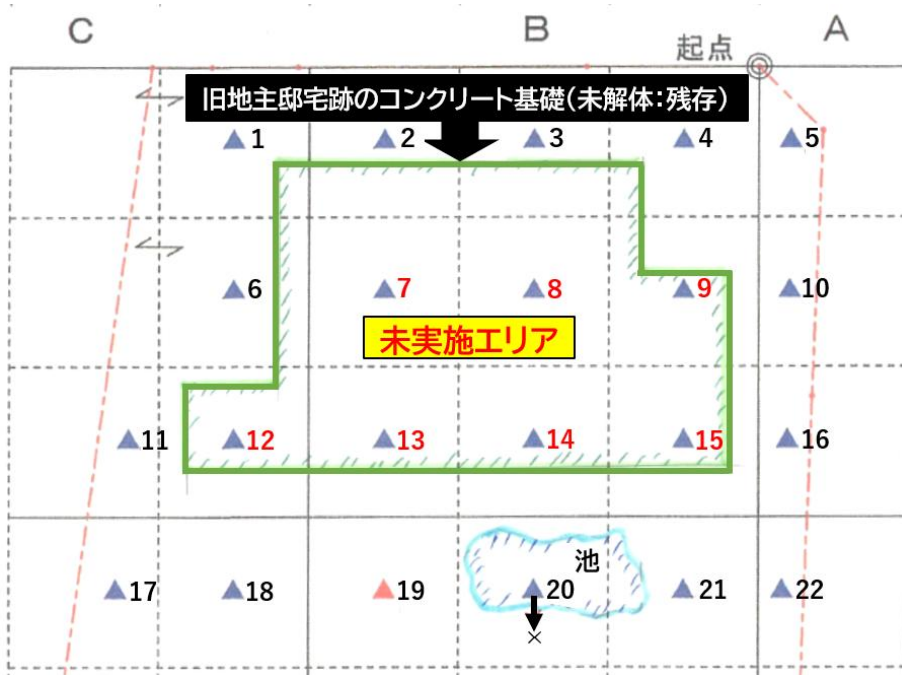

No.15 黄色のマーカー×印（基礎コンクリート上にタイル施工）に削孔穴無し